

Villatak

Monteringsanvisning



Harmoni Plus



Fantompannan

Det här behöver du:

- Nibblingsmaskin
- Skruvdragare alt. bormaskin (med steglöst varvtal och backgång)
- Skruvhylsa
- Plåtsax
- Hammare
- Såg
- Tumstock
- Bågfil



Skador som uppstår på lacken bör åtgärdas snarast genom att man målar med bättringsfärg på de partierna som repats.





Behöver ni kapa plåten?

Behöver plåten kapas görs detta med nibblingsmaskin, plåtsax eller figursåg/ sticksåg. Undvik rondell då den kan skada plåtens ytskikt. Bästa resultat nås om plåten kapas så snittytan kan täckas av annan plåt. Samtliga kapade ytor bör bättringsmålas för ökad livslängd.



Fäst plåten i varannan profilbotten i varannan pannrad, med skruv T4,8 x 35 mm. Sidoöverlappet skruvas med Ö4,8x19 mm i profiltoppen.

Beräknad skruvåtgång:

Farmarskruv (T4,8x35 mm): Ca 6 st/m²
 Överlappskruv (Ö4,8x19 mm): Ca 2 st/m²
 Till nocken används ca 6 st/lm (Ö4,8x19 mm).

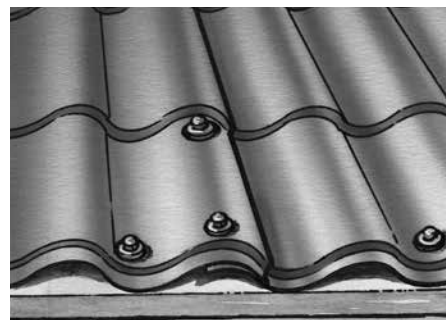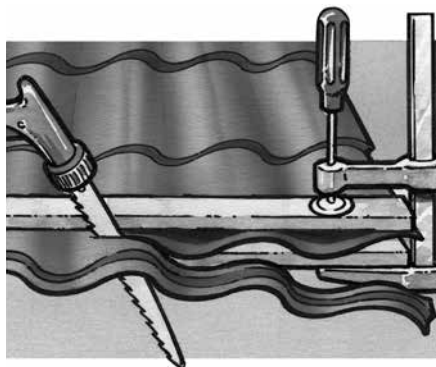


Kontrollera att taket är rakt. Mät diagonalerna från hörn till hörn enl. skiss. Om de inte är lika långa är taket snett. Avvikelser på 20-30 mm kan justeras med vindskivebeslagen. Vid renovering bör det gamla underlaget kontrolleras. Rötskadade partier och skadad papp bör bytas ut.

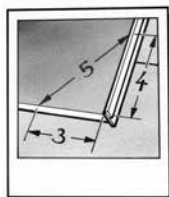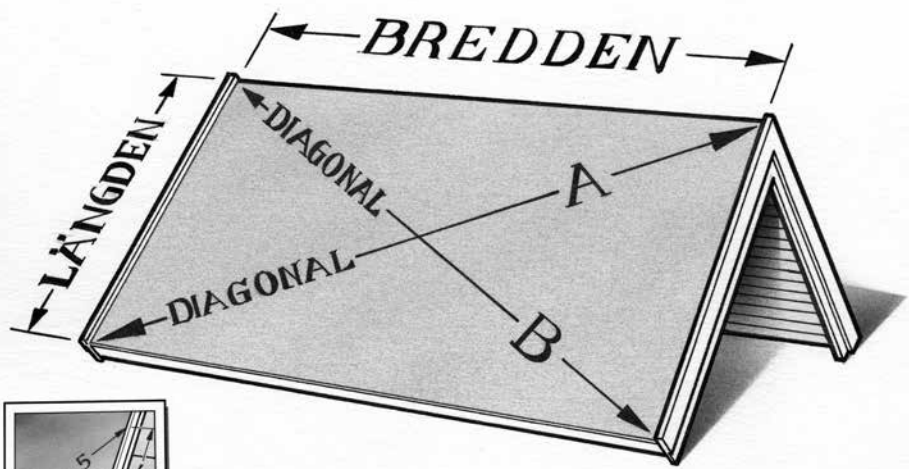

Man kan även kontrollera att taket är i vinkel enl. figur.


Vid vinkelrännor använder man rännalsplåt som monteras under läkten. Överlapp minst 500 mm.

Takets lutning bör ej understiga 14 grader.

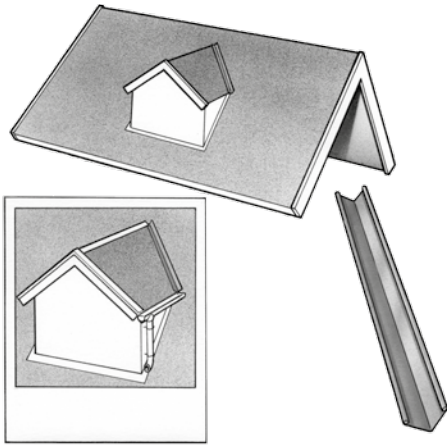

Börja montera ströläkt. Bärläkten fästs med 2 st galvade spik 100x3,4 mm genom ströläkten.

Uppmärksamma att mått C endast är mellan första läkten, närmast takfoten, och andra läkten. Avstånd på övrig bärläkt är mått B.

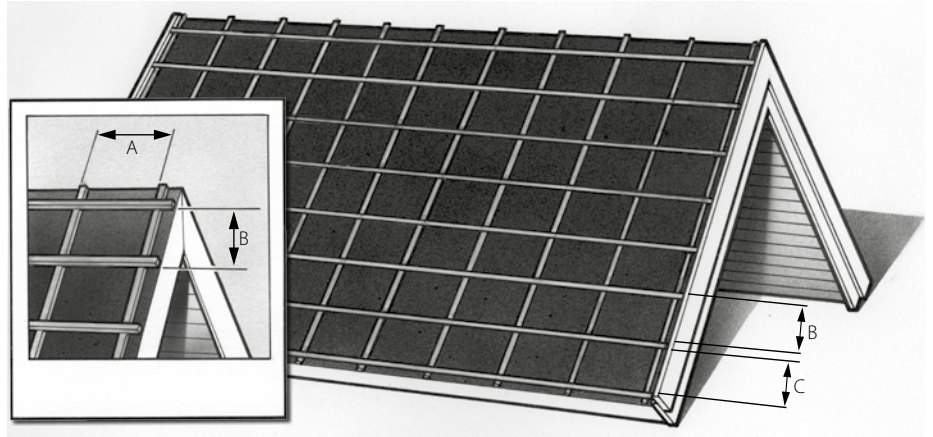


Läktavstånd	A	B	C
Fantompanna:	600	350	250
Harmoni Plus:	600	400	340

Steg 2 - Montering

Läggningsschema:

Lägg plåt nr. 1 och rikta in plåten så den kommer i vinkel. Fortsätt sedan enligt figuren.

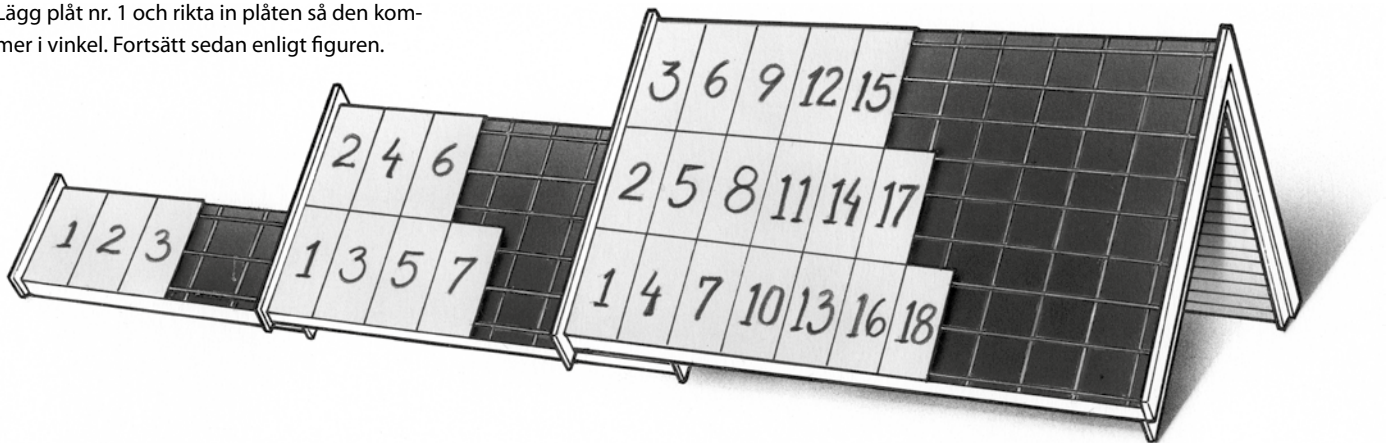




Här kommer vi att lotsa dig igenom monteringen av ditt nya tak steg för steg

Montera fotplåten på nedersta läkten innan takplåten börjar läggas.

Ändöverlapp skall vara över en läkt. Sidöverlappet skall vara minst en profiltopp.


När takplåten är på plats är det dags för vindskevebeslagen. De monteras i ordningen 1-2-3.

Börja med beslag 1 genom att klippa bort en bit plåt enl. figur. Vik sedan plåten över nocken och fäst den i vindskevebrädan.

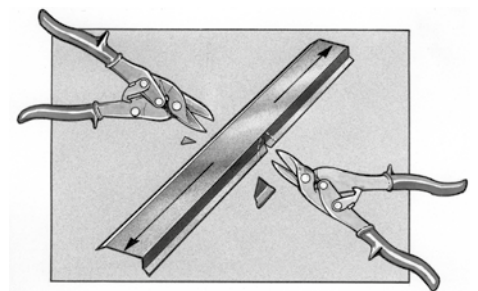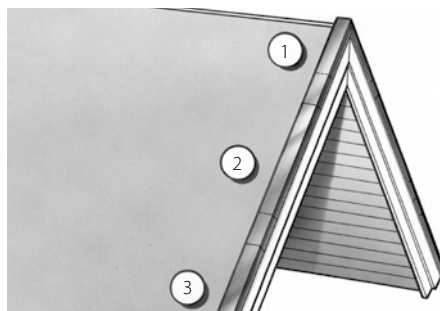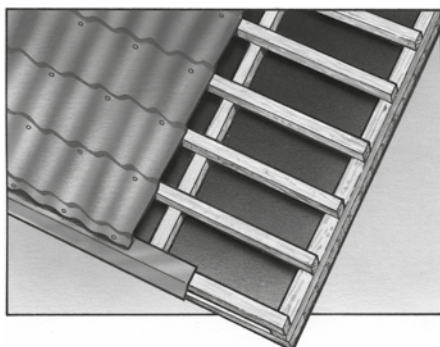



Därefter monteras beslag 2 osv. Klipp först bort en bit av hörnen så blir skarven snyggare. För in beslag 2 under 1 och skruva fast. Överlapp minst 100 mm. fortsätt med beslag 3 etc.

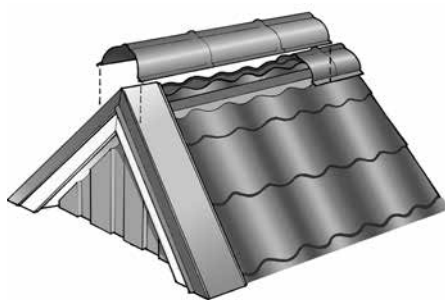

Nästa steg är att montera nocken. Fixera tätningsbandet, lägg på nockplåten och skruva i profil-toppen på takplåten. Använd skruv Ö4,8x19 mm, cc 400 mm.



Underhåll

Tänk på att bättringsmåla eventuella skador och repor som uppstår vid montering samt se till att avlägsna grenar och dylikt från taket.

Väljer du Colorcoat HPS200® Ultra som är underhållsfri krävs inga årliga inspektioner för att Confidex®-garantin skall gälla.

www.tsbsnordic.se

Tata Steel

Sliparegatan 5, Box 4003, S-300 04 Halmstad
T +46 (0) 35 16 12 00, F +46 (0) 35 16 12 01
E se@csbsnordic.com
www.tsbsnordic.se

Reg.: Tata Steel Sweden Byggsystem AB
Reg. adr.: Sliparegatan 5 SE-300 04 Halmstad Org. no.: 556393-0881.

Language Swedish 2013.03.11

Tata Steel – så behöver du bara handla på ett ställe

Vi har lagt ner stort arbete på att säkerställa att denna publikation inte innehåller några fel, men Tata Steel Europe Limited och dess dotterbolag påtar sig inget ansvar för fel eller information som visar sig vara missvisande. Förslag till, eller beskrivning av, produkter eller arbetsmetoder för slutanvändare är endast avsedda att vara vägledande och Tata Steel Europe Limited och dess dotterbolag påtar inget ansvar för detta.

Copyright 2013 Tata Steel.

Förbehåll för tekniska ändringar, Tata Steel Europe Limited.